| INSTRUCTION DE SERVICE |

MOWIDEC-TT™ – V3

SYSTÈME DE CENTRAGE BREVETÉ

DESCRIPTION DE L'APPAREIL MOWIDEC-TT

► A. LE BOÎTIER DE LECTURE

1 | ÉCRAN DE LECTURE

2 | RESET — TOUCHE REMISE À ZÉRO

Le bouton **RESET** permet de passer en mode différentiel (mise à zéro de l'affichage) pour le centrage.

3 | UNIT — UNITÉ DE MESURE (MM/ μ M/INCH/MIL)

Le bouton **UNIT** permet de changer d'unité d'affichage, mais uniquement lorsque l'affichage indique une distance valable (pas si OUT).

4 | SENSOR — CHANGEMENT DÉTECTEUR TYPE 1 À TYPE 2

Le bouton **SENSOR** permet de commuter entre les deux types de détecteur à tout moment lorsque le détecteur est branché.

5 | ON/OFF

6 | FICHE DE CONNEXION DU DÉTECTEUR

7 | FICHE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

8 | CÂBLE D'ALIMENTATION (8a ET 8b)

| ALIMENTATION ET RECHARGE

- Le boîtier est rechargeable sur le secteur ou sur la prise USB de la machine.
- Il possède une autonomie de mesure d'environ 5 heures.
- Il est possible de l'utiliser branché sur une source d'alimentation.
- Le niveau de charge est indiqué sur l'écran de lecture du boîtier en % (100%, 90%, 80%, ...).
- Lorsque le niveau de charge est à 0%, la recharge est nécessaire.
- Après une minute d'inactivité, l'éclairage baisse et l'appareil s'éteint.
- Le boîtier peut être disposé en évidence sur la carrosserie extérieure de la machine ou sur tout support en tôle métallique grâce à sa base magnétique.
- L'affichage indique la distance détectée, ou OUT si aucune matière ferreuse n'est à portée.

▶ B. LES SUPPORTS DE DÉTECTEUR – Y COMPRIS CEUX AVEC DÉTECTEUR INCLUS

▶ C. LES DÉTECTEURS

- Les détecteurs sont désignés **Type 1** pour 1 mm et **Type 2** pour 2 mm.
Type 1 = MOWI-DET-400, MOWI-DET-H
Type 2 = MOWI-DET-650, MOWI-DET-S
Le système identifie le type de détecteur et affiche **Type 1** ou **Type 2**.
- La mesure n'est possible que si le détecteur est dans le champ de détection de matériaux ferreux et cylindrique (acier, métal dur, etc...).
- Les détecteurs ne fonctionnent pas avec des matières comme l'aluminium, laiton, synthétique, etc.
- En cas de doute, remplacez l'outil à mesurer par un cylindre rectifié en métal dur qui fera office d'étalon de mesure.
- Le champ de détection des détecteurs est limité à la distance maximum suivante :

▶ D. LES CONNECTEURS

▶ E. LES KITS DISPONIBLES

RECOMMANDATIONS

- Avant la première utilisation, charger la batterie selon le point 1 : **PRÉPARATION AVANT UTILISATION**
- Ne pas exposer le dispositif et accessoires aux produits liquides ou corrosifs (agents chimiques, huile, pétrole, benzine, etc...).
- Il est déconseillé de fixer l'appareil à l'intérieur des zones d'usinage de la machine.
- Débranchez l'appareil et déconnectez le détecteur aussitôt la mesure terminée.
En cas d'utilisation prolongée, une surchauffe du détecteur peut être constatée.
Celle-ci est normale mais en cas d'utilisation prolongée, la durée de vie du détecteur peut s'altérer.
- Evitez tout choc ou contact avec le détecteur de mesure. Si celui-ci est endommagé, le fonctionnement peut s'en trouver perturbé et des erreurs de mesures sont possibles.
- Ne pas provoquer de tension ou tirer sur le câble de connexion (11) lorsque le détecteur (10) est branché afin de ne pas endommager les micro-connecteurs.
- Après utilisation, nettoyer soigneusement le boîtier avec un chiffon doux et sec pour éliminer les traces de graisse/huile et le ranger avec ses accessoires dans sa valise de transport adéquate pour le protéger.
- Evitez tout contact du boîtier ou du détecteur avec des aimants ou l'approcher de sources magnétiques extérieures afin de ne pas l'endommager.
- Contrôlez le fonctionnement du détecteur grâce à un élément ferreux. L'affichage doit indiquer des variations de mesure lorsque l'élément ferreux est plus ou moins rapproché du détecteur.
- La précision de la mesure est directement influencée par :
 - La distance entre le détecteur et l'outil (plus l'éloignement est grand, plus la résolution de la mesure diminue)
 - Le diamètre de l'outil
 - La forme de l'outil (seulement utilisable avec une forme cylindrique)
 - La matière de l'outil (HSS ou métal dur)

PRÉPARATION AVANT UTILISATION

- 1 |** Branchez le **CÂBLE D'ALIMENTATION** (8a) sur la **FICHE D'ALIMENTATION** du boîtier (7).
Reliez la fiche USB (8b) à un transformateur (non fourni).
Laissez l'appareil en charge durant 2-3 heures.
Une fois la batterie chargée, il est possible d'utiliser le boîtier librement.
L'appareil peut également être utilisé durant la phase de charge lorsqu'il est relié à une source d'alimentation.

- 2 |** Selon le type de support:
Pour la **BAGUE D'ADAPTATION MACHINE** (9a) avec ou sans **BAGUE D'ADAPTATION MATIÈRE** (9b)
 - Fixer une **BAGUE** adéquate (9a) sur le nez de la contre-broche/du porte-canon tournant ou sur la **BAGUE D'ADAPTATION MATIÈRE** (9b – après avoir fixé au préalable cette bague d'adaptation matière sur la barre matière (pour un diamètre supérieur à 3) ou sur un barreau MD).
 - Insérez et fixez le **DÉTECTEUR** (10a ou 10b) sur la **BAGUE D'ADAPTATION MACHINE** (9a).
Pour le **MOWI-INSIDE** (9c) et **MOWI-TS** (9d)
 - Insérer le support dans la pince de contre-broche/le canon/la pince outil et serrez le.
Pour le **MOWI-BAR** (9e)
 - Fixer le support sur la barre matière (pour un diamètre supérieur à 3) ou sur un barreau MD.

- 3 |** Branchez le **CONNECTEUR** (11a ou 11b) au **DÉTECTEUR** (10a ou 10b) ainsi qu'au **BOÎTIER** (A).

- 4 |** Enclenchez le **BOÎTIER** (A) en appuyant sur la touche **ON/OFF** (5)

- 5 |** Positionnez la partie cylindrique pleine de l'outil à centrer le plus proche possible du détecteur en déplaçant les éléments mobiles (par ex. contre-broche).

- 6 |** Ajustez la hauteur au plus près pour que la mesure s'affiche sans toutefois être en contact.
Bloquer la position du détecteur au moyen de la vis.

- 7 |** Effectuez une rotation de la bague avec le détecteur autour de l'outil pour s'assurer qu'il n'y ait aucun contact avec l'outil à mesurer. S'assurer également que la rotation de la bague n'entre pas en collision avec les outils et appareils disposés dans la zone de travail.

- 8 |** Sélectionnez l'unité de mesure mm/ μ m/inch/mil en appuyant sur la touche **UNIT** (3)

- 9 |** Sélectionner le type de détecteur (seulement dans le cas où le type de détecteur affiché ne correspond pas au type de détecteur utilisé) en appuyant sur la touche **SENSOR** (4)

- 10 |** Le **MOWIDEC-TT** est désormais en place pour effectuer les mesures.

UTILISATION

- 1 | Positionnez le détecteur en position «Midi» (**POSITION 1**).
- 2 | Appuyez sur **RESET** (2) pour remettre l'affichage à zéro.
Cette position est désormais la référence de base pour débiter la mesure.
- 3 | Effectuez une rotation de la bague de 180° en prenant soin de ne pas effectuer de traction ni d'effort sur le câble.
- 4 | Positionnez le détecteur en position opposée «6h» (**POSITION 2**).
La valeur indiquée à l'écran représente l'écart mesuré entre les 2 points sur un plan vertical.
- 5 | Effectuez une correction de la position en déplaçant l'axe numérique de la moitié de la valeur affichée (attention à respecter le +/-).
- 6 | Une fois la correction effectuée, appuyez sur **RESET** (2) afin de définir cette position comme nouvelle référence de mesure.
- 7 | Effectuez à nouveau une rotation de 180° pour revenir au point de départ «Midi» (**POSITION 1**).
L'affichage indique alors une nouvelle valeur inférieure à la précédente.
- 8 | Répétez l'opération selon points 5-6-7 jusqu'à ce que la valeur s'approche de zéro.
Lorsque le positionnement des 2 points «Midi» et «6h» sera équidistant ou proche de zéro, le milieu aura été défini dans le plan vertical.
- 9 | Appuyez sur **RESET** (2) et effectuez une rotation de 90° à gauche ou à droite de l'axe vertical (**POSITION 3**). La valeur affichée indiquera désormais la valeur décentrée sur un plan horizontal.
- 10 | Effectuez une correction correspondant à la valeur totale de la mesure affichée (respectez le +/-) pour s'approcher du zéro. Lorsque les 3 points affichent une valeur identique, le centre exact de rotation de l'outil est trouvé.
- 11 | Cette position peut donc être introduite comme référence 0 et/ou les valeurs introduites dans les offsets de la CN.

POSITION 1

POSITION 2

POSITION 3